

00054231
00054896
(DR36SBT)

hama

Firmwareaktualisierung

KURZANLEITUNG

Diese Aktualisierung beinhaltet einige Änderungen, die die Nutzererfahrung verändern könnten und eventuell neue Funktionen für Ihr Radio freischalten. Diese werden in den Aktualisierungsinhalten erläutert.

Um die Aktualisierung Ihres Digitalradios durchzuführen, benötigen Sie Folgendes:

- Ein Digitalradio
- einen Windows PC
- ein USB-Verbindungskabel (Verbindung von Digitalradio und Computer)

Hinweis

Sollten Sie sich bei der Aktualisierung unsicher sein, lassen Sie das Update von einer Fachkraft durchführen.

1. Kompatible Produkte

Hama Digitalradio „DR36SBT“ (00054231/00054896)
Version 1A30, Stand November 2025

2. Aktualisierungsinhalte

Wecker

Bugfix: Ein Problem wurde behoben, bei dem die Snooze-Funktion gelegentlich nicht reagierte.

3. Ablauf Softwareaktualisierung


Schritt 1 – Softwareaktualisierungsassistenten starten

- Starten Sie durch Doppelklick auf die EXE-Datei die beiliegende Aktualisierungssoftware.
- Gewähren Sie dieser Administratorrechte.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
dab-mm1-F52415-0000-0458_V6.2.10.EXE...	01.04.2020 06:19	Anwendung	6.732 KB


*Beispieldarstellung der Datei

- Der Upgrade Wizard (Aktualisierungsassistent), welcher Sie durch den Aktualisierungsprozess führen wird, wird gestartet.

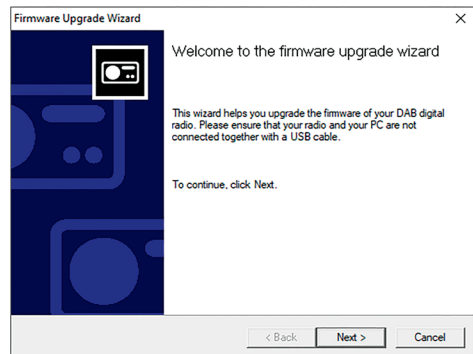

Hinweis, die USB-Kabelverbindung zwischen PC und Radio noch nicht herzustellen

Schritt 2 – Radio für die Aktualisierung vorbereiten

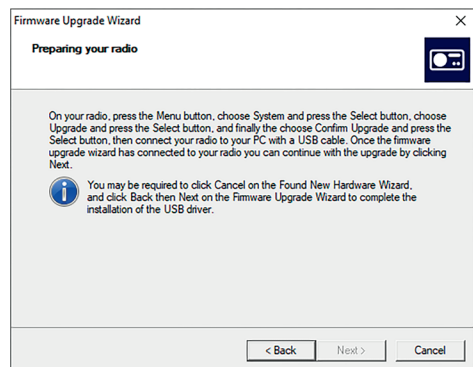


- Schalten Sie Ihr Digitalradio ein und warten Sie, bis der Startvorgang des Radios abgeschlossen ist.
- Um das Radio für die Aktualisierung vorzubereiten, gehen Sie bitte wie folgt vor:
 - Drücken Sie die Taste „Menu/Settings“ (6) [⚙️]
 - Wählen Sie den Menüpunkt „Einstellungen“ aus.
 - Wählen Sie den Eintrag „Aktualisieren“.
 - Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der [+ / OK / -]-Taste (10).
 - Im Bildschirm des Radios sollte nun „WAITING FOR PC“ angezeigt werden.

Schritt 3 – Verbindung zwischen Computer und Radio herstellen und Update starten

Warnung




- Achten Sie darauf, dass eine stabile Stromversorgung besteht, bevor Sie ein Softwareupdate starten.
 - Achten Sie darauf, dass die USB-Verbindung während des Softwareupdates nicht getrennt wird.
 - Eine Stromunterbrechung bzw. Trennung der USB-Verbindung während eines Softwareupdates können irreparable Schäden am Radio hervorrufen.
- Verbinden Sie den USB-Anschluss (11) des Radios mit einem freien USB-Anschluss des Computers mit Hilfe eines USB-Kabels.
 - Haben Sie einen Moment Geduld, da möglicherweise notwendige Treiber installiert werden müssen. Dies geschieht automatisch.
 - Die erfolgreiche Installation des Treibers wird durch einen aktiven „Next“-Button im Aktualisierungsassistenten Ihres Computers dargestellt.
 - Starten Sie durch Drücken des „Next“-Buttons den Aktualisierungsvorgang.

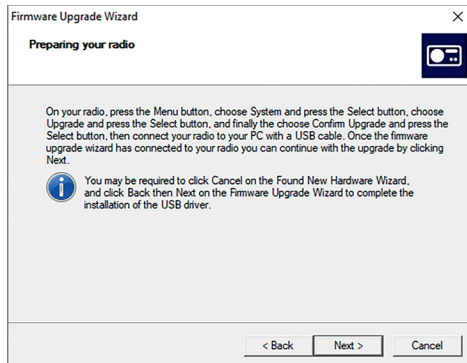

Auf dem Display des Radios wird während des Aktualisierungsvorgangs „WAIT UPGRADING“ angezeigt.

- Der Fortschritt der Aktualisierung wird am Computer durch einen Ladebalken visualisiert.

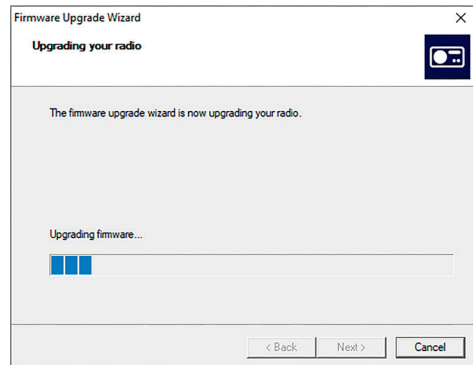

Warten Sie bis der Ladebalken vollständig gefüllt ist.

- Der Aktualisierungsvorgang ist nun abgeschlossen und das Digitalradio führt automatisch einen Neustart durch.
- Ihr Computer sollte nun ebenfalls anzeigen, dass die Aktualisierung erfolgreich war.
- Beenden Sie den Aktualisierungsvorgang durch drücken von „Finish“ am Computer.

